

Notat vedr. rydning af område på Egholm med oddere

Mandag den 25. august 2025 var Vejdirektoratets entreprenør i gang med de forberedende arbejder til de kommende UXO-undersøgelser, der har til formål at kortlægge evt. ueksploderet ammunition i det kommende arbejdsareal. På Egholm bestod disse arbejder af klipning af beplantning, primært græs, hvilket er nødvendigt for at sikre, at de magnetometerhoveder, der skal måle for metalgenstande i jorden, kommer tæt nok på overfladen. Ud af Egholms godt 600 ha, skal der udføres UXO-undersøgelser på 20,9 ha.

På størstedelen af Egholm er der ikke behov for særlig hensyntagen til naturen eller bilag IV-arter, idet strandengen med §3 natur og odderhabitatet blot udgør hhv. 0,5 og 0,6 ha af anlægskorridoren.

Ifm. opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen (MKV) i 2023 blev datagrundlaget for oddere opdateret ved en række feltundersøgelser på Egholm samt nord og syd for øen på Limfjordens kyster. Der blev monteret kamerafælder adskillige steder, hvor der var tegn på odderaktivitet (afføring, glidebaner, slidspor fodspor ved rævegrave mv). De data viste, at der er odderaktivitet flere steder på Egholm især i den sydlige del af øen, hvor der er en række kanaler bag et fremskudt dige.

Data fra undersøgelserne blev gennemgået af eksperter, der konkluderede, at der højst er et par voksne oddere tilknyttet Egholm. Herudover er der tegn på, at der er mindst én større unge på Egholm. Det er vurderingen, at Egholm og omkringliggende akvatiske habitater er yngleområde for odder.



Figur 1 - Kort over spor fra oddere fundet 18. april 2023.

Forarbejderne til UXO-undersøgelserne i de øvrige områder af Egholm kunne således gennemføres uden særlig hensyntagen, hvilket var entreprenørens opgave. Vejdirektoratet havde forinden instrueret entreprenøren med kortmateriale og en række mundtlige instruktioner samt gennemgang i marken omkring de arealer, der skulle undersøges, og identificeret de områder, hhv. odderhabitatet og strandengen, der *ikke* skulle undersøges (se figur 2). Forud herfor havde været et opstartsmøde med entreprenøren, efterfulgt af løbende møder med entreprenøren online og i marken.



Figur 2 - Kort udleveret til entreprenøren; Det **blå** område angiver fremtidigt arbejdsareal for anlægsarbejderne mens de **orange** områder angiver, hvor der er hhv. odder-habitat (Bilag IV-art) og Strandeng (§3-beskyttet natur), der ikke skulle undersøges.

Desværre kom Vejdirektoratets entreprenør til at køre på digerne i syd, hvor der potentielt lever oddere. Heldigvis var der en lodsejer, der opdagede det og adviserede Vejdirektoratet, der standsede arbejdet med det samme.

Vejdirektoratets entreprenør havde inden standsningen nået at gennemføre klipning over en ca. 400 m. lang strækning i 2 m. bredde på toppen af diget, der til daglig anvendes som sti for øens turister (se billede nedenfor).



På en ca. 100 m lang strækning nåede der at blive foretaget en bredere slåning på ca. 5 m. ned mod Fjorden (se billede nedenfor).




Generelt har entreprenøren ikke været i kontakt med digegraven. På det bagvedliggende dige er der dog på en stækning af ca. 50 m. blevet slået i en bredde af ca. 4-5 m., hvor der er blevet slået græs på siderne ned mod digegravene (se foto nedenfor).



Inden rydningen af området blev stoppet, blev der således ryddet sti på omkring 0,08 ha og på dige med skråninger ned mod digegravene ca. 0,03 ha.

Græsklipningen er sket om dagen, hvor odderen ligger i sin hule med sine unger og sover. Der har derfor ikke været risiko for, at nogen odder er kommet til skade ifm. græsklipningen. Hvis der har været en odder i en hule i nærheden, vil den formentlig være blevet forstyrret i sin søvn og har muligvis valgt at flytte sine unger til en ny hule den næste nat, hvilket ikke er en usædvanlig handling for odderen, når den føler sig utryk eller har behov for at skifte hule for at slippe af med parasitter. Samtidig er området på Egholm med odderaktivitet forholdsvis stort (min 3 ha), og der er fortsat store uklippede områder, hvor odderen kan opholde sig.

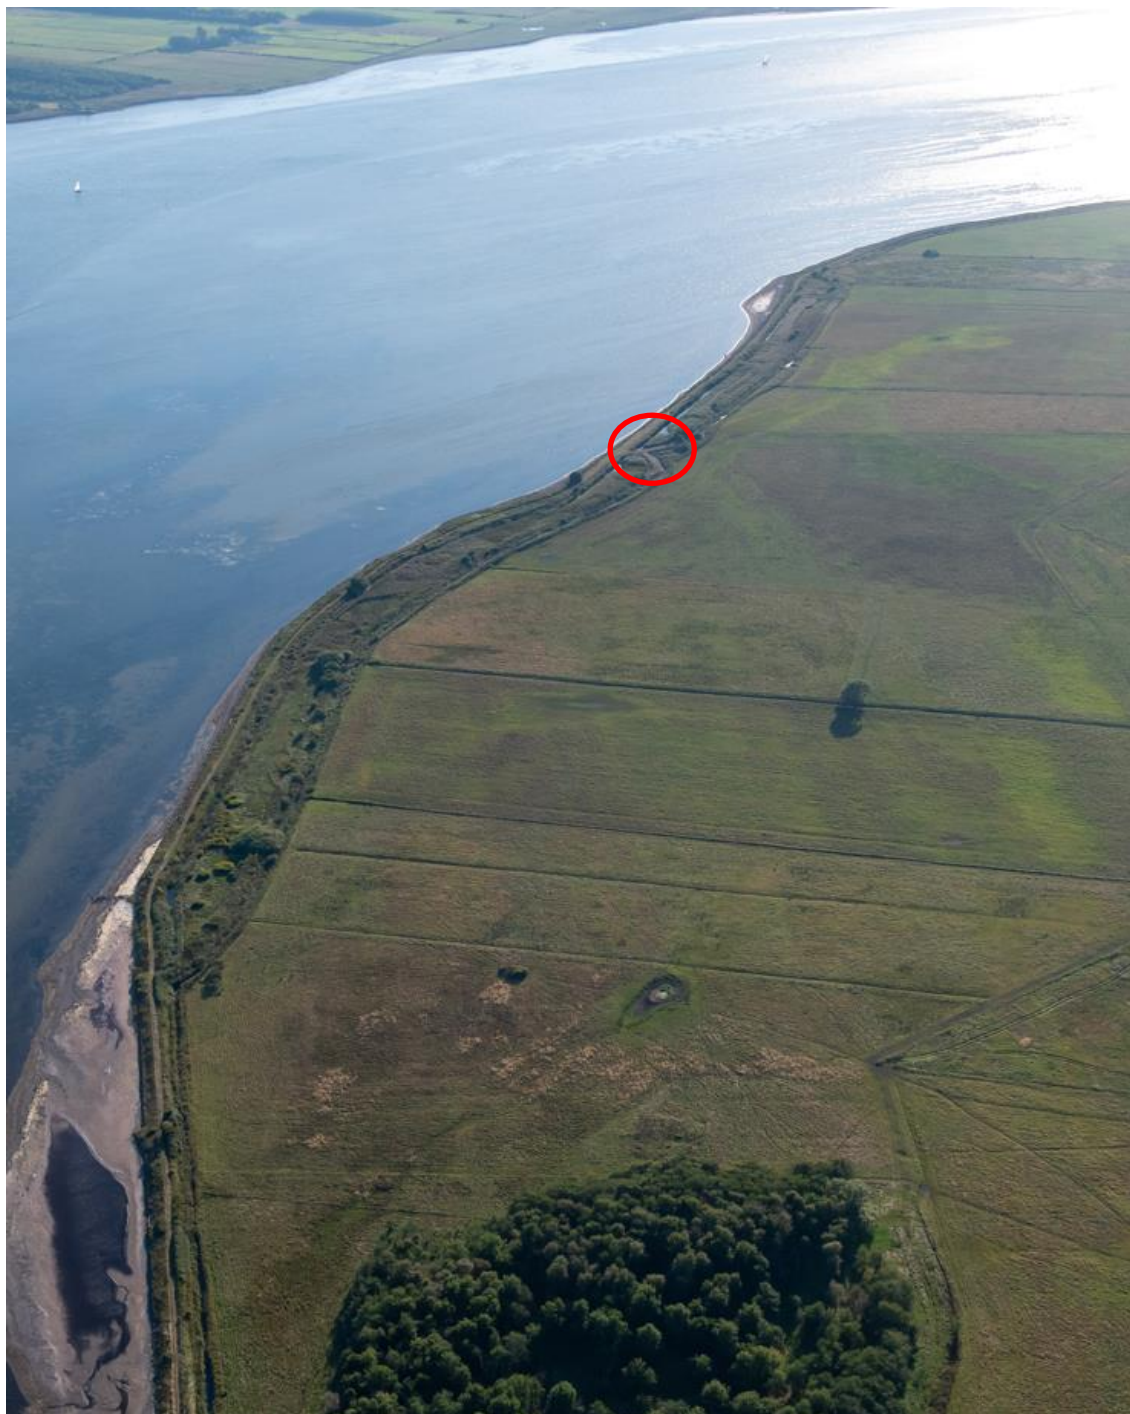

Figur 3 Oversigt over området med to diger. Med rød cirkel er markeret området, hvor der er sket græsklipning ved digegravene.

For at sikre, at dette ikke sker igen, har Vejdirektoratet igangsat en gennemgang af strækningen i marken sammen med entreprenøren og projektets rådgiver indenfor natur og miljø, og der opsættes fysiske markeringer i marken for at sikre, at grænserne for undersøgelserne kan ses og således ikke overskrides, så vi sikrer, at en sådan hændelse ikke sker igen.

Vejdirektoratet har efterfølgende været i kontakt med lodsejer ang. odderhabitatet, der fortalte, at græsset på stien ovenpå diget klippes ca. en gang årligt med ATV, idet den generelle brug af stien af både cyklende og gående slider græsset ned.